

**Ausgabe: Februar 2021**

GMBI 2021 S. 399-415 [Nr. 17-19] (vom 16.03.2021)  
 geändert und ergänzt: GMBI 2025 S. 99-102 [Nr. 6] (v. 14.2.2025)

|                                                   |                                                                              |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Technische Regeln<br/>für<br/>Gefahrstoffe</b> | <b>Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische</b> | <b>TRGS 722</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom

### **Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)**

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben. Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.

#### **Inhalt**

- 1 Anwendungsbereich
- 2 Begriffsbestimmungen
- 3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung
- 4 Maßnahmen, die gefährliche explosionsfähige Gemische verhindern oder einschränken

#### **Literaturhinweise**

- Anhang 1: Beispiel für den Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung  
 Anhang 2: Inertisierung

#### **Inhalt**

|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Anwendungsbereich                                                                 | 3 |
| 2   | Begriffsbestimmungen                                                              | 3 |
| 3   | Informationsermittlung Gefährdungsbeurteilung                                     | 3 |
| 3.1 | Konzeptionelle Überlegungen bei der Planung                                       | 3 |
| 3.2 | Durchführung der Gefährdungsbeurteilung                                           | 4 |
| 3.3 | Festlegung explosionsgefährdeter Bereiche                                         | 5 |
| 4   | Maßnahmen, die gefährliche explosionsfähige Gemische verhindern oder einschränken | 6 |

|          |                                                                                                                              |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1      | Vermeiden von Gefahrstoffen, die gefährliche explosionsfähige Gemische zu bilden vermögen                                    | 6  |
| 4.2      | Konzentrationsbegrenzung                                                                                                     | 7  |
| 4.2.1    | Allgemeines                                                                                                                  | 7  |
| 4.2.2    | Gase und Dämpfe                                                                                                              | 7  |
| 4.2.3    | Stäube                                                                                                                       | 8  |
| 4.3      | Inertisierung für das Innere von Anlagen                                                                                     | 9  |
| 4.4      | Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Gemische durch Druckabsenkung oder Reduzierung der Auswirkung durch Druckabsenkung | 11 |
| 4.5      | Dichtheit von Anlagenteilen                                                                                                  | 11 |
| 4.5.1    | Allgemeines                                                                                                                  | 11 |
| 4.5.2    | Auf Dauer technisch dichte Anlagenteile                                                                                      | 11 |
| 4.5.3    | Technisch dichte Anlagenteile                                                                                                | 14 |
| 4.5.4    | Betriebsbedingter Austritte brennbarer Gefahrstoffe                                                                          | 15 |
| 4.6      | Lüftungsmaßnahmen                                                                                                            | 15 |
| 4.6.1    | Allgemeines                                                                                                                  | 15 |
| 4.6.2    | Natürliche Lüftung                                                                                                           | 16 |
| 4.6.3    | Technische Lüftung (Raumlüftung)                                                                                             | 17 |
| 4.6.4    | Objektabsaugung                                                                                                              | 18 |
| 4.7      | Überwachung der Konzentration in der Umgebung von Anlagen oder Anlagenteilen                                                 | 19 |
| 4.7.1    | Allgemeines                                                                                                                  | 19 |
| 4.7.2    | Gaswarneinrichtungen mit Alarmierung                                                                                         | 21 |
| 4.7.3    | Gaswarneinrichtungen mit automatischen Schaltfunktionen                                                                      | 21 |
| 4.7.4    | Gaswarneinrichtungen mit automatischer Auslösung von Notfunktionen                                                           | 21 |
|          | Literaturhinweise                                                                                                            | 22 |
| Anhang 1 | Beispiel für den Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung                                                                         | 23 |
| Anhang 2 | Inertisierung                                                                                                                | 25 |
| 1        | Sauerstoffgrenzkonzentrationen                                                                                               | 25 |
| 1.1      | Gase und Dämpfe                                                                                                              | 25 |
| 1.2      | Stäube                                                                                                                       | 30 |
| 1.3      | Totale Inertisierung                                                                                                         | 31 |
| 1.4      | Partielle Inertisierung                                                                                                      | 32 |
| 2        | Beispiel einer Druckwechsellinertisierung                                                                                    | 32 |

## **1 Anwendungsbereich**

- (1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung der Explosionsgefährdungen durch Stoffe und Gemische (im Folgenden als Gefahrstoff bezeichnet), die gefährliche explosionsfähige Gemische bilden können.
- (2) Sie konkretisiert die Auswahl und Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische. Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Zerfallsreaktionen instabiler Stoffe sind nicht Gegenstand dieser TRGS.

## **2 Begriffsbestimmungen**

Als Betriebskonzept werden alle Einrichtungen, Prozess- und Betriebsbedingungen verstanden, die für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage einschließlich prozessnotwendiger Zustände, wie z. B. An- oder Abfahren, oder die ordnungsgemäße Durchführung einer Tätigkeit erforderlich sind. Erforderliche Betriebs- und Prozessbedingungen können z. B. sein:

1. aus arbeitshygienischen Gründen erforderliche Einrichtungen, z. B. Lüftung bei Verwendung toxischer Gefahrstoffe oder Absaugung bei staubenden Produkten,
2. eine Überlagerung mit Stickstoff zur Aufrechterhaltung der Produktqualität z. B. gegen Vergilbung des Produkts,
3. die prozessbedingte Überschreitung der oberen Explosionsgrenze im Rahmen von Destillationsprozessen.

## **3 Informationsermittlung Gefährdungsbeurteilung**

### **3.1 Konzeptionelle Überlegungen bei der Planung**

- (1) Bei der Planung einer Anlage, in der mit großen Mengen brennbarer Gefahrstoffe umgegangen werden soll, ist anzustreben, dass sich die Gefahrstoffe stets in geschlossenen Anlagenteilen befinden. Beispielsweise kann das Befüllen und Entleeren von Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen vorgenommen werden, wenn sowohl die Flüssigkeits- als auch die Gasräume der Behälter durch Leitungen miteinander verbunden werden (Gaspendelverfahren).
- (2) Betriebsbedingte Austritte sind möglichst zu minimieren. Technische Maßnahmen zur Minimierung sind z. B. wenn:
  1. beim Umfüllen ein Vollschauchsystem verwendet wird,
  2. in geschlossenen Systemen unter Anwendung der Gaspendelung umgefüllt wird,
  3. Entlüftungs- und Entspannungsleitungen in Gassammelsysteme geführt werden,
  4. an Probenahmestellen und Peilventilen durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass nur geringe Mengen austreten können,
  5. Entwässerungen über Schleusen geringen Rauminhalts mit gegeneinander verriegelten Absperrarmaturen vorgenommen werden,
  6. Objektabsaugungen verwendet werden,

7. die Übergabestellen von staubförmigen bzw. staubhaltigen Produkten mit einer gegebenenfalls auch flexiblen Umhüllung aus weitgehend staubundurchlässigen Materialien versehen werden oder
  8. durch Unterdruckfahrweise ein Austreten von brennbaren Gefahrstoffen vermieden oder verringert wird.
- (3) Kontinuierliche Verfahrensweisen sind diskontinuierlichen, chargenweisen Arbeitsabläufen in der Regel vorzuziehen.
- (4) Die weitgehende Portionierung der brennbaren Gefahrstoffe in kleinere Mengen und die gleichzeitige Anwesenheit jeweils nur kleinerer Mengen an einem bestimmten Ort – selbst bei großem Mengenstrom – kann sicherheitstechnische Vorteile bringen.
- (5) Freianlagen sind Anlagen in Gebäuden im Allgemeinen vorzuziehen, vor allem im Hinblick auf die natürliche Luftbewegung.
- (6) Arbeitsvorgänge in benachbarten Anlagen müssen so ablaufen, dass gefährliche Wechselwirkung vermieden sind. Dies lässt sich z. B. durch räumliche Trennung oder gegenseitige Abschirmung erreichen.

### **3.2 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung**

- (1) Die Gefährdungsbeurteilung bildet die Basis für die Entwicklung des Explosionsschutzkonzeptes. Ein Explosionsschutzkonzept ist erforderlich, sofern das Auftreten explosionsfähiger Gemische nicht bereits unter Berücksichtigung der Dichtheit der Anlage, der natürlichen Lüftung oder organisatorischer Maßnahmen sicher verhindert ist. Dies gilt sowohl für explosionsfähige Atmosphären (TRGS 720 Abschnitt 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3) als auch für explosionsfähige Gemische unter nicht atmosphärischen Bedingungen (TRGS 720 Abschnitt 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 3).
- (2) Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung ist in TRGS 720 und TRGS 721 beschrieben.
- (3) Das Betriebskonzept kann als Ausgangspunkt der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Um das Betriebskonzept in der Gefährdungsbeurteilung bei der Festlegung von Explosionsschutzmaßnahmen berücksichtigen zu können, muss eine nachvollziehbare Dokumentation vorliegen, in der auch die erforderlichen Informationen zur Bewertung von Abweichungen vom Betriebskonzept enthalten sind. So können z. B. Störungen an einer Betriebseinrichtung durch Abweichung der Produktqualität oder durch Inspektionen erkannt werden. Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (MSR-Einrichtungen) des Betriebskonzeptes fallen nicht unter den Anwendungsbereich der TRGS 725.
- (4) Die Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit explosionsfähiger Gemische und wirksamer Zündquellen erfolgt zunächst auf Basis des vorliegenden Betriebskonzeptes. Basierend auf dieser Ausgangssituation werden dann erforderlichenfalls weitere Explosionsschutzmaßnahmen festgelegt (Explosionsschutzkonzept).
- (5) Das aus dieser Bewertung entsprechend TRGS 720 und TRGS 721 abgeleitete Explosionsschutzkonzept kann sich aus Explosionsschutzmaßnahmen, in der Rangfolge
1. zum Verhindern oder Einschränken explosionsfähiger Gemische
  2. zur Vermeidung von Zündquellen oder

### 3. zur Beschränkung der Auswirkung von Explosionen

zusammensetzen. Ein Beispiel für die Vorgehensweise ist im Anhang 1 beschrieben.

(6) In dieser TRGS werden Explosionsschutzmaßnahmen beschrieben, die gefährliche explosionsfähige Gemische verhindern oder einschränken. Dazu gehören:

1. Vermeiden oder Einschränken von Gefahrstoffen, die explosionsfähige Gemische zu bilden vermögen (s. Abschnitt 4.1),
2. Konzentrationsbegrenzung (s. Abschnitt 4.2),
3. Inertisierung für das Innere von Anlagen (s. Abschnitt 4.3),
4. Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Gemische durch Druckabsenkung oder Reduzierung der Auswirkung durch Druckabsenkung (s. Abschnitt 4.4),
5. Dichtheit von Anlagenteilen (s. Abschnitt 4.5),
6. Lüftungsmaßnahmen (s. Abschnitt 4.6),
7. Überwachung der Konzentration in der Umgebung von Anlagen oder Anlagenteilen (s. Abschnitt 4.7),
8. Maßnahmen zum Beseitigen von Staubablagerungen in der Umgebung von staubführenden Anlagen und Anlagenteilen sowie Behältern (s. Abschnitt 4.2.3).

(7) Zur Festlegung von Explosionsschutzmaßnahmen müssen die relevanten Informationen über den Gefahrstoff, den Prozess und die Tätigkeit vorliegen und sie müssen sich auf die konkreten örtlichen und betrieblichen Verhältnisse beziehen.

(8) Die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Explosionsschutzmaßnahmen zur Verhinderung oder Einschränkung von Gemischen sind in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Werden im Rahmen des Explosionsschutzkonzeptes MSR-Einrichtungen (Ex-Einrichtungen) eingesetzt, sind diese entsprechend TRGS 725 zu bewerten.

### 3.3 Festlegung explosionsgefährdeter Bereiche

(1) Unter Berücksichtigung der festgelegten Explosionsschutzmaßnahmen nach Abschnitt 3.2 Absatz 6 werden die verbleibenden explosionsgefährdeten Bereiche festgelegt, in denen das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären nicht sicher ausgeschlossen ist (s. a. Abbildung 1 TRGS 720).

(2) Explosionsgefährdete Bereiche können in Zonen eingeteilt werden. Aus der Zoneneinteilung ergibt sich der Umfang der zu ergreifenden Explosionsschutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, die durch gefährliche explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können. Bezüglich der Zonendefinition wird auf Anhang I Nummer 1.7 GefStoffV verwiesen.

(3) Im Folgenden sind Beispiele für typische Zoneneinteilung aufgelistet:

1. Zur Zone 0 kann in der Regel nur das Innere von Behältern oder das Innere von Anlagenteilen z. B. Lagerbehälter oder Reaktionsgefäße gehören.
2. Zur Zone 1 können u. a. gehören:

- a) die nähere Umgebung der Zone 0,
  - b) die nähere Umgebung von Beschickungsöffnungen,
  - c) der nähere Bereich um Füll- und Entleerungseinrichtungen,
  - d) der nähere Bereich um leicht zerbrechliche Anlagenteile aus Glas, Keramik und dergleichen,
  - e) der nähere Bereich um nicht ausreichend dichtende Stopfbuchsen, z. B. an Pumpen und Schiebern,
  - f) das Innere von Apparaturen auf Grund des bestehenden Betriebskonzeptes oder wenn eine Explosionsschutzmaßnahme vorliegt, die die Häufigkeit des Auftretens explosionsfähiger Gemische reduziert.
3. Zur Zone 2 können u. a. gehören:
- a) Bereiche, welche die Zonen 0 oder 1 umgeben,
  - b) Bereiche um technisch dichte Rohrleitungen und Anlagenteile.
4. Zur Zone 20 kann in der Regel nur das Innere von Behältern oder das Innere von Anlagenteilen z. B. Behältern, Rohrleitungen oder Apparaturen gehören.
5. Zur Zone 21 können Bereiche im Inneren von Anlagen wie Silos, Mischer oder Bereiche in der unmittelbaren Umgebung von Anlagen z. B. Staubentnahmestellen oder Füllstationen gehören. Weiter können dazu auch Bereiche gehören, in denen abgelagerter Staub in so großer Menge vorliegt, dass es bereits im Normalbetrieb gelegentlich zum Aufwirbeln gefährlicher explosionsfähiger Staub/Luft-Gemische kommen kann.
6. Zur Zone 22 können Bereiche in der Umgebung Staub enthaltender Apparaturen gehören. Dies kann auch der Fall sein, wenn Staub nur in geringen Mengen austritt, aber sich längerfristig Staubablagerungen bilden können. Durch Aufwirbelung der Ablagerungen kann kurzzeitig ein gefährliches explosionsfähiges Staub-/Luft-Gemisch entstehen.
- (4) Bestehen bei der Festlegung der Zonen Unsicherheiten hinsichtlich Häufigkeit und Dauer des Auftretens explosionsfähiger Atmosphären, dann ist die konservativere Zonenfestlegung zu wählen. Für bestimmte Anwendungsfälle kann die Beispielsammlung der DGUV zur DGUV Regel 113-001 als Erkenntnisquelle für die Einstufung explosionsgefährdeter Bereiche in Zonen herangezogen werden.
- (5) Können bei der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre Stäube gemeinsam mit Gasen, Dämpfen oder Nebeln auftreten (hybride Gemische), erfolgt die Einteilung des explosionsgefährdeten Bereiches sowohl nach den Zonen 0, 1 und 2 als auch nach den Zonen 20, 21 und 22.

#### **4 Maßnahmen, die gefährliche explosionsfähige Gemische verhindern oder einschränken**

##### **4.1 Vermeiden von Gefahrstoffen, die gefährliche explosionsfähige Gemische zu bilden vermögen**

Es ist zu prüfen, ob brennbare Gefahrstoffe durch solche ersetzbar sind, die keine explosionsfähigen Gemische zu bilden vermögen. Beispiele für Ersatzmöglichkeiten sind:

1. Einsatz wässriger Lösungen statt brennbarer Löse- und Reinigungsmittel,
2. Einsatz von Reinstoffen oder Gemischen mit hohem unterem Explosionspunkt (UEP), der ausreichend sicher über Raum- oder Verarbeitungstemperatur liegt, statt Reinstoffen oder Gemischen mit einem niedrigen UEP,
3. Einsatz von nicht brennbaren Füllstoffen statt brennbarer staubförmiger Füllstoffe,
4. Zusatz von nicht brennbaren Stäuben z. B. Steinsalz, Natriumsulfat oder Phosphat zu brennbaren Stäuben, wenn der Anteil der nicht brennbaren Stäube oberhalb von 90 Gew.-% liegt und eine Entmischung vermieden ist, oder
5. Einsatz von Pasten statt Pulvern.

## **4.2 Konzentrationsbegrenzung**

### **4.2.1 Allgemeines**

(1) Durch Maßnahmen zur Konzentrationsbegrenzung soll die Konzentration der brennbaren Gefahrstoffe unterhalb der unteren oder oberhalb der oberen Explosionsgrenze gehalten werden. Beim Anfahren und Abfahren kann der Explosionsbereich durchfahren werden. Dieses ist im Explosionsschutzkonzept zu berücksichtigen.

(2) Bei nicht atmosphärischen Bedingungen ist die Konzentration in der Gasphase für die Beurteilung maßgebend. Einflüsse von Druck und Temperatur auf die Explosionsgrenzen oder abweichende Oxidationsmittel sind dabei zu berücksichtigen (s. a. TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Gemische – Beurteilung der Explosionsgefährdung“).

### **4.2.2 Gase und Dämpfe**

(1) In den folgenden Abschnitten sind relevante Eigenschaften und Maßnahmen zur Konzentrationsbegrenzung aufgeführt.

(2) Bei brennbaren Flüssigkeiten wird die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre vermieden, wenn die Temperatur an der Flüssigkeitsoberfläche sicher unter dem UEP gehalten wird (bei Aerosolen s. aber Absätze 5 und 6). Liegt z. B. die maximale Verarbeitungstemperatur über dem UEP der Flüssigkeit, so können explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische vorhanden sein.

(3) Sofern der jeweilige UEP nicht bekannt ist, kann er in den folgenden beiden Fällen für Umgebungsdruck und Luft als Bestandteil des explosionsfähigen Gas- bzw. Dampf/Luft-Gemisches abgeschätzt werden:

1. bei reinen, nicht halogenierten Flüssigkeiten 5 K unter dem Flammpunkt,
2. bei Lösemittel-Gemischen ohne halogenierte Komponente 15 K unter dem Flammpunkt.

(4) Für explosionsfähige Gemische mit anderen Sauerstoffvolumenanteilen als Luft sowie Drücken kleiner Umgebungsdruck kann dieses Abschätzverfahren nicht angewendet werden.

(5) Bei Gemischen aus Kohlenwasserstoffen und niedrigsiedenden nicht- oder schwerbrennbaren Halogenkohlenwasserstoffen wird der Flammpunkt dieser Gemische heraufgesetzt oder das Gemisch ist als nicht brennbar eingestuft. In diesen Fällen kann allerdings aufgrund des unterschiedlichen Verdampfungsverhaltens der Anteil von Halogenkohlenwasserstoffen in der Flüssigkeit so stark abnehmen, dass die später freiwerdenden Dämpfe wieder explosionsfähige Atmosphäre bilden können.

- (6) Explosionsfähige Gemische können auch durch Aerosol/Luft-Gemische gebildet werden. Für den Begriff Aerosol werden im Sprachgebrauch häufig auch die Begriffe Spray, Sprühstrahl oder Nebel verwendet. Wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung eines explosionsfähigen Aerosol/Luft-Gemisches hat die Tropfengrößenverteilung und die Tropfenverteilung (lokale Konzentration). Ein Aerosol ist bei ansonsten gleichen Randbedingungen mit sinkendem Tropfendurchmesser leichter entzündbar.
- (7) Für Aerosol/Luft-Gemische kann angenommen werden, dass sie ab einer Konzentration von ca. 40 g/m<sup>3</sup> gezündet werden können, wenn es sich um reine Tröpfchen/Luft-Gemische handelt. Wenn es gleichzeitig zu Verdampfungsprozessen kommt, so können hybride Gemische aus Tröpfchen/Dampf/Luft-Gemischen entstehen. Bei Tropfengrößen kleiner 20 µm ist davon auszugehen, dass das Aerosol Kenngrößen aufweist, die den zugehörigen Gasen/Dämpfen entsprechen.
- (8) Liegt die Konzentration in einem Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Anlagenteilen über der oberen Explosionsgrenze, besteht zwar im Inneren keine Explosionsgefahr; austretende Gemische können jedoch durch Vermischung mit Luft Explosionsgefahr außerhalb des Anlagenteils hervorrufen.
- (9) Liegt die Temperatur einer Flüssigkeitsoberfläche in einem Anlagenteil oberhalb des oberen Explosionspunktes, so ist innerhalb des Anlagenteils nicht notwendigerweise von Gemischkonzentrationen oberhalb der oberen Explosionsgrenze auszugehen. Hierbei sind auch die Randbedingungen des Prozesses, wie z. B. Möglichkeiten der Konzentrationsänderung durch Kondensation, zu berücksichtigen.
- (10) Durch Zugabe von brennbaren Gasen ist es möglich, die Gesamtkonzentration der brennbaren Komponenten in Arbeitsmitteln einschließlich Anlagen und Anlagenteilen stets oberhalb der für das gesamte Gemisch gültigen oberen Explosionsgrenze zu halten.

#### 4.2.3 Stäube

- (1) In den folgenden Abschnitten sind Maßnahmen zur Konzentrationsbegrenzung und relevante Informationen zu deren Eignung aufgeführt.
- (2) Für die Beurteilung von staubexplosionsfähigen Gemischen ist die Angabe einer mittleren Konzentration innerhalb einer Anlage nicht aussagekräftig, da von einer inhomogenen Staubverteilung innerhalb der Anlage ausgegangen werden muss. Daher kann in Teilen von Anlagen, Behältern oder Räumen auch dann Explosionsgefahr bestehen, wenn die auf das Gesamtvolumen bezogene Staubmenge unterhalb der unteren Explosionsgrenze (UEG) liegt.
- (3) Bei der Bewertung explosionsfähiger Gemische ist zu berücksichtigen, dass abgelagerter Staub wieder aufgewirbelt werden kann.
- (4) Auch bei hohen mittleren Konzentrationen, wie zum Beispiel in Mühlen und Mischern, muss davon ausgegangen werden, dass innerhalb des Apparates auf Grund der inhomogenen Staubverteilung Explosionsgefahr besteht.
- (5) Beim Austritt brennbarer Stäube aus Öffnungen, undichten Stellen usw. können sich außerhalb der Anlagen und Anlagenteile gefährliche explosionsfähige Atmosphäre und auch Ablagerungen bilden. Staubablagerungen in der Umgebung staubführender Anlagenteile und Behälter sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Unerwünschte Staubablagerungen können sich auch entfernt von der Austrittsstelle bilden, insbesondere wenn es sich um sehr feinkörnigen Staub handelt.

- (6) Durch organisatorische Maßnahmen kann bei Stäuben die Auftrittswahrscheinlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre z. B. durch Staubablagerungen infolge von verfahrens- oder störungsbedingten Austritten verringert werden. Damit ist ggf. eine Reduzierung der Zoneneinstufung bzw. deren Ausdehnung möglich.
- (7) Auftretende Staubablagerungen in der Umgebung staubführender Anlagenteile und Behälter sind regelmäßig ohne Aufwirbeln zu beseitigen z.B. durch Aufsaugen oder Nassreinigung. Die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen sind hinsichtlich Art, Umfang, Häufigkeit und Verantwortlichkeiten festzulegen.
- (8) Die individuellen Verhältnisse sind zu berücksichtigen, insbesondere auch schlecht einsehbare z. B. höher gelegene oder schwer zugängliche Oberflächen, auf denen sich im Lauf der Zeit erhebliche Staubmengen ablagern können.
- (9) Ist eine größere Staubbefreiung infolge von Betriebsstörungen möglich z. B. Beschädigen oder Platzen von Gebinden oder Leckagen, sind zusätzliche Maßnahmen zur unverzüglichen Beseitigung der Staubablagerungen zu treffen.

### **4.3 Inertisierung für das Innere von Anlagen**

#### **4.3.1 Grundsätze der Inertisierung**

- (1) Bei der Inertisierung kann durch Zugabe von Stoffen, die mit dem Brennstoff nicht reagieren (Inertstoff), die Bildung explosionsfähiger Gemische verhindert werden. Beispiele für gasförmige Inertstoffe sind Stickstoff, Kohlendioxid, Edelgase oder Wasserdampf. Bei Inertisierung mit Wasserdampf ist die Auswirkung einer möglichen Kondensation zu berücksichtigen.
- (2) Da viele Leichtmetallstäube mit Kohlendioxid, mit Wasser und zum Teil auch mit Stickstoff reagieren können, sind Kohlendioxid, Wasserdampf und Stickstoff in diesen Fällen als Inertstoffe nicht geeignet. In solchen Fällen können z.B. Edelgase eingesetzt werden.
- (3) Die Sauerstoffgrenzkonzentration (vgl. Abschnitt 2.3 Absatz 4 der TRGS 720) ist vom brennbaren Gefahrstoff und vom Inertgas abhängig. Beim Einsatz von Kohlendioxid als Inertgas werden für die Sauerstoffgrenzkonzentration höhere Werte gemessen als beim Einsatz von Stickstoff.
- (4) Im Anhang 2 sind für einige brennbare Gase und Dämpfe (Tabelle 1) und für einige brennbare Stäube (Tabelle 3) die maßgeblichen Grenzwerte tabellarisch aufgeführt.
- (5) Die Sauerstoffgrenzkonzentration fällt mit zunehmender Temperatur und in der Regel auch mit steigendem Druck ab. In Anhang 2 ist eine Abschätzformel für den Einfluss der Temperatur (Anhang 2 Abschnitt 1.1 Absatz 5) und die zugehörigen Temperaturkoeffizienten (Anhang 2 Tabelle 2) aufgeführt. Eine Abschätzformel für den Einfluss des Drucks liegt auf Grund der geringen Datenlage nicht vor.
- (6) Bei gleichzeitigem Vorhandensein gasförmiger und staub- oder nebel förmiger brennbarer Gefahrstoffe (hybride Gemische) ist zur Ermittlung der höchstzulässigen Sauerstoffkonzentration die Komponente mit der niedrigsten Sauerstoffgrenzkonzentration zugrunde zu legen.
- (7) Hybride Gemische sind in der Regel nicht zu unterstellen, wenn bei brennbaren Schüttgütern die Konzentration brennbarer Gase und Dämpfe sicher unterhalb 20 % der UEG des Gases/Dampfes liegt. Diese Bedingung ist oft erfüllt, wenn z. B. unmittelbar nach einem Trocknungsprozess der restliche Anteil eines brennbaren Lösemittels weniger als 0,5 Gew.-% des Schüttgutes beträgt.

(8) In der Praxis bewährte Inertisierungsmethoden mit Inertgasen sind das Druckwechselverfahren mit oder ohne Vakuumanwendung und die Durchflussspülung. In der Gefährdungsbeurteilung ist festzulegen, wie die Erstinertisierung und Aufrechterhaltung der Inertisierung erfolgt. Die Vorgehensweise für eine Druckwechselinertisierung (Druckwechselverfahren ohne Vakuumanwendung) ist in Anhang 2 Abschnitt 2 beschrieben.

(9) Die höchstzulässige Sauerstoffkonzentration für die Inertisierung ergibt sich aus der experimentell bestimmten Sauerstoffgrenzkonzentration durch Abzug eines Sicherheitsabschlags. Der Sicherheitsabschlag zwischen der experimentell bestimmten Sauerstoffgrenzkonzentration und der höchstzulässigen Sauerstoffkonzentration ist unter Berücksichtigung der betriebs- und störungsbedingten örtlichen und zeitlichen Schwankungen der Sauerstoffkonzentration und der Zeitspanne für das Wirksamwerden von Maßnahmen festzulegen.

(10) Wird als Explosionsschutzmaßnahme eine Inertisierung verwendet, sind für deren Umsetzung die erforderliche Absenkung der Sauerstoffkonzentration im Rahmen der Erstinertisierung sowie die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Inertisierung festzulegen. In Abhängigkeit des Konzeptes können Ex-Einrichtungen gemäß TRGS 725 zur Aufrechterhaltung der Inertisierung erforderlich sein. Dies können z. B. sein:

1. Sauerstoffkonzentrationsmessungen,
2. Messungen der Inertgaskonzentration,
3. Druckmessungen oder
4. Durchflussmessungen.

(11) In Abhängigkeit der Abweichungen, die zu einem Verlust der Inertisierung führen können, ergibt sich vor dem Hintergrund der erforderlichen Verfügbarkeit der Inertisierung die Zuverlässigkeit der Ex-Einrichtungen. Derartige Abweichungen können zum Beispiel sein:

- Rückströmen aus anderen Anlagenteilen,
- unzureichende Dichtheit der Anlage im Unterdruckbetrieb oder
- Ausgasen von gelöstem Oxidator.

#### 4.3.2 Dichtheit von Anlagenteilen

(1) Für die Realisierung einer Inertisierung als Explosionsschutzmaßnahme ist die Dichtheit dann relevant, wenn auf Grund von Undichtheiten der inerte Zustand nicht hergestellt oder bei Unterdruck aufgehoben werden kann (Luft einbruch über Leckagen). Daher ist die Dichtheit der Anlage bei der Auslegung der Inertisierung zu berücksichtigen.

(2) Bei der Bewertung der Dichtelemente sind dabei insbesondere dynamische Belastungen, wie Schwingungen, Temperaturwechselfahrweisen oder Verschleiß zu berücksichtigen.

(3) Die in der Bewertung der Anlage zugrunde gelegte Dichtheit ist zu validieren. In Abhängigkeit der Auslegung der Inertisierung ist festzulegen, ob und in welchem Umfang Dichtheitsprüfungen erforderlich sind (z.B. in regelmäßigen Intervallen oder nach Instandsetzungen). Zur Bewertung der Dichtheit können für den Anwendungsfall geeignete Dichtheitsprüfungen, wie Druckanstiegsprüfungen, genutzt werden.

(4) Ob die in Abschnitt 4.5 beschriebenen Dichtungsprinzipien auch zur Vermeidung des Sauerstoffeintrags in die Anlage herangezogen werden können, ist im Einzelfall zu bewerten.“

#### **4.4 Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Gemische durch Druckabsenkung oder Reduzierung der Auswirkung durch Druckabsenkung**

- (1) Wird der Betriebsdruck unter den Zündgrenzdruck abgesenkt, ist nicht mehr mit einer Explosion zu rechnen. Für die meisten Gefahrstoffe liegt dieser Druck unterhalb ca. 50 mbar<sub>a</sub>.
- (2) An- und Abfahrvorgänge sind hinsichtlich des Explosionsschutzes gesondert zu betrachten. Erforderlichenfalls sind für diese Betriebszustände zusätzliche Explosionsschutzmaßnahmen z. B. zeitweise Inertisierung oder zeitweise Vermeidung von Zündquellen vorzusehen.
- (3) Betriebsstörungen z. B. Lufteinbruch sind in der Gefährdungsbeurteilung zu bewerten und ggfs. zusätzliche Explosionsschutzmaßnahmen z. B. Abschaltung von Zündquellen festzulegen.
- (4) Wird der Betriebsdruck unter 100 mbar<sub>a</sub> abgesenkt, liegt der zu erwartende Explosionsdruck in der Regel unter dem Atmosphärendruck. Es sind ggfs. Explosionsschutzmaßnahmen zur Vermeidung der Fortpflanzung einer Explosion im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen.
- (5) Werden MSR-Einrichtungen (Ex-Einrichtungen) zur Erreichung der erforderlichen Verfügbarkeit der Druckabsenkung verwendet, sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Ex-Einrichtung in Übereinstimmung mit TRGS 725 festzulegen.

#### **4.5 Dichtheit von Anlagenteilen**

##### **4.5.1 Allgemeines**

- (1) Die Bildung von gefährlichen explosionsfähigen Gemischen außerhalb von Anlagenteilen kann durch die Dichtheit des Anlagenteils verhindert oder eingeschränkt werden.
- (2) Hierbei wird unterschieden in:
  1. auf Dauer technisch dichte Anlagenteile,
  2. technisch dichte Anlagenteile und
  3. Anlagenteile mit betriebsbedingtem Austritt brennbarer Gefahrstoffe.
- (3) Bei der Konstruktion von Anlagenteilen für die Handhabung mit brennbaren Gasen, Flüssigkeiten und Stäuben sind die Werkstoffe so auszuwählen, dass sie den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten. Gefahren durch abrasive Beanspruchung sind zu berücksichtigen. Gefahren durch Reaktionen des Wandmaterials mit den brennbaren Gefahrstoffen sind auszuschließen.
- (4) Bei der Auswahl der Werkstoffe ist das Korrosionsverhalten zu berücksichtigen. Bei flächenhafter Abtragung sind bei der Berechnung der Wanddicke Zuschläge zu berücksichtigen; gegen Lochfraßkorrosion sind grundsätzlich geeignete Werkstoffe auszuwählen und erforderlichenfalls sachgerechte Konservierungsmaßnahmen in Stillstandsphasen durchzuführen.

##### **4.5.2 Auf Dauer technisch dichte Anlagenteile**

- (1) Bei Anlagenteilen, die auf Dauer technisch dicht sind, sind keine Freisetzungen zu erwarten.

(2) Auf Dauer technisch dichte Anlagen sind vor Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme, nach Änderungen oder Reparaturarbeiten als Ganzes oder in betroffenen Abschnitten auf Dichtigkeit zu kontrollieren. Das geeignete Verfahren ist in Abhängigkeit vom Anwendungsfall festzulegen. Geeignete Verfahren können z. B. sein:

1. für Gase und Dämpfe: schaumbildende Mittel oder Lecksuchgeräte,
2. für Stäube: regelmäßige Kontrolle auf Staubaustritte und -ablagerungen sowie auf sichtbare Defekte oder Beschädigungen

(3) Die im Folgenden bewerteten Dichtungen sind hinsichtlich der Stofffreisetzungen in die Umgebung bewertet.

(4) Anlagenteile gelten als auf Dauer technisch dicht, wenn

1. sie so ausgeführt sind, dass sie aufgrund ihrer Konstruktion technisch dicht bleiben oder
2. ihre technische Dichtheit durch Wartung und Überwachung ständig gewährleistet wird.

(5) Anlagenteile, die auf Dauer technisch dicht sind, verursachen durch ihre Bauart in ihrer Umgebung im ungeöffneten Zustand keine explosionsgefährdeten Bereiche.

(6) Dichtungssysteme, die nach TRGS 500 für inhalativ toxische Gefahrstoffe mit einem Verfahrensindex von 0,25 bewertet sind, gelten im Sinne des Explosionsschutzes als auf Dauer technisch dicht. Sind zum Erreichen des Verfahrensindex Zusatzmaßnahmen erforderlich, sind diese in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Erforderliche MSR-Maßnahmen (Ex-Einrichtungen) sind hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nach TRGS 725 zu bewerten.

(7) Auf Dauer technisch dichte Anlagen- und Ausrüstungsteile nach Absatz 4 Nummer 1 sind z. B.

1. geschweißte Anlagenteile mit
  - a) lösbaren Komponenten, wobei die hierfür erforderlichen lösbaren Verbindungen betriebsmäßig nur selten gelöst und hinsichtlich der Dichtungselemente konstruktiv entsprechend der nachstehenden Anforderungen in diesem Abschnitt ausgeführt sind,
  - b) lösbaren Verbindungen zu Rohrleitungen, Armaturen oder Blinddeckeln, wobei die hierfür erforderlichen lösbaren Verbindungen nur selten gelöst und hinsichtlich der Dichtungselemente konstruktiv entsprechend der nachstehenden Anforderungen in diesem Abschnitt ausgeführt sind,
2. für Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten: Anlagenteile, die auch Dichtungselemente enthalten, wie
  - a) Wellendurchführungen mit doppelt wirkender Gleitringdichtung, z. B. an Pumpen, Rührwerken,
  - b) Spaltrohrmotorpumpen,
  - c) magnetgekuppelte Pumpen,
  - d) Membranpumpen mit Doppelmembran und Zwischenraumüberwachung,
  - e) Armaturen mit Abdichtung der Spindeldurchführung mittels Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse,
  - f) Gasgeschmierte Dichtungen mit Überwachung des Gasflusses oder -drucks,

- g) stopfbuchsenlose Armaturen mit Permanent-Magnetantrieb.
- 3. für Stäube: Anlagenteile, die auch Dichtungselemente enthalten können, wie
  - a) Wellendurchführungen mit überwachter Sperrluft, z. B. bei Labyrinth- oder Stopfbuchsdichtungen,
  - b) Armaturen mit üblichen Abdichtungssystemen, z. B. Scheibenventile, Schieber in geschlossener Bauart, Kugelhähne,
  - c) magnetisch gekuppelte, dichtungslose Antriebssysteme.
- (8) Auf Dauer technisch dichte Anschlüsse für Armaturen oder Rohrleitungsverbindungen (Schlauchleitungen sind wie Rohrleitungen zu behandeln) nach Absatz 4 Nummer 1 sind z. B.
  - 1. unlösbare Verbindungen, z. B. geschweißt, gelötet,
  - 2. lösbare Verbindungen, die betriebsmäßig nur selten gelöst werden; dies ist für Kombinationen von Flanschverbindung mit Weichstoffdichtungen der Fall, wenn
    - a) Flansch und Dichtung entsprechend der Herstellervorgaben ausgewählt und montiert wurden,
    - b) die Kombination für die Anwendung geeignet ist,
    - c) der Weichstoff der Dichtung weder versprödet noch unzulässig fließt,
    - d) die Dichtung gegen Ausblasen sicher ist und
    - e) die Flächenpressung der Dichtung ausreichend über der erforderlichen Mindestpressung liegt.

Beispiele für Dichtungen, die diese Kriterien erfüllen, sind:

- a) Flansche mit Schweißlippendichtungen,
  - b) Flansche mit Nut und Feder,
  - c) Flansche mit Vor- und Rücksprung,
  - d) Flansche mit V-Nuten und V-Nutdichtungen,
  - e) Flansche mit glatter Dichtleiste und besonderen Dichtungen, wie z.B. Weichstoffdichtungen bis PN 25 bar, metallinnenrandgefasste Dichtungen, kammprofilierte Dichtungen, wellverpresste Flachdichtungen oder metallummantelte Dichtungen, wenn bei Verwendung von Norm-Flanschen eine rechnerische Nachprüfung ausreichende Sicherheit gegen die Streckgrenze aufweist,
  - f) metallisch dichtende Verbindungen,
  - g) Schneid- und Klemmringverbindungen  $\leq$  DN32,
  - h) NPT-Gewinde (National Pipe Taper Thread, kegeliges Rohrgewinde) oder andere konische Rohrgewinde mit Abdichtung im Gewinde bis DN50, soweit sie nicht wechselnden thermischen Belastungen ( $T > 100$  K) ausgesetzt sind.
- (9) Für Stäube kann durch Flanschverbindungen mit Dichtungen oder durch Clamp-Ver-schlüsse eine auf Dauer technische Dichtheit erreicht werden, wenn die Anlage
  - 1. nur geringer mechanischer oder thermischer Beanspruchung und

2. nur geringer Schwingungsbelastung ausgesetzt ist.

(10) Neben den rein konstruktiven Maßnahmen können nach Absatz 4 Nummer 2 auch technische Maßnahmen, kombiniert mit organisatorischen Maßnahmen, zu einem auf Dauer technisch dichten Anlagenteil führen. Hierunter fallen bei entsprechender vorbeugender Instandhaltung und Kontrolle z.B.

1. dynamisch beanspruchte Dichtungen, z. B. bei Wellendurchführungen an Pumpen oder selbsttätig nachstellende Stopfbuchspackungen an staubführenden Apparaten,
2. thermisch beanspruchte Dichtungen an Anlagenteilen oder
3. mechanisch beanspruchte Anlagenteile, z. B. bei Förderung von Gefahrstoffen mit abrasiven Eigenschaften.

(11) Umfang und Häufigkeit der Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung richten sich im Einzelnen nach der Art der Verbindung und Konstruktion, Betriebsweise, Beanspruchung sowie Zustand und Eigenschaften der Gefahrstoffe. Sie sollen die technische Dichtigkeit auf Dauer gewährleisten. Es ist darauf zu achten, dass Umfang und Häufigkeit der Maßnahmen im Explosionsschutzdokument oder in dort in Bezug genommenen Unterlagen festgelegt sind, z. B. in einer zugehörigen Betriebsanweisung oder im Instandhaltungsplan.

(12) Geeignete Maßnahmen zur regelmäßigen Kontrolle der Dichtheit können sein:

1. bei Gasen und Dämpfen
  - a) Begehung der Anlage und Kontrolle z. B. auf Schlieren, Eisbildung, Geruch und Geräusche infolge Undichtheiten,
  - b) Begehung der Anlage mit mobilen Leckanzeigegeräten oder tragbaren Gaswarneinrichtungen,
  - c) kontinuierliche oder periodische Überwachung der Atmosphäre durch selbsttätig arbeitende, fest installierte Messgeräte mit Warnfunktion,
2. bei Stäuben  
Begehung der Anlage und Kontrolle auf Staubaustritte und –ablagerungen.

#### 4.5.3 Technisch dichte Anlagenteile

(1) Bei Anlagenteilen, die technisch dicht sind, können seltene Freisetzungen auftreten.

(2) Technisch dichte Anlagen sind vor Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme, nach Änderungen oder Reparaturarbeiten als Ganzes oder in betroffenen Abschnitten auf Dichtheit zu kontrollieren. Das geeignete Verfahren ist in Abhängigkeit vom Anwendungsfall festzulegen. Geeignete Verfahren können z. B. sein:

1. für Gase und Dämpfe: schaubildende Mittel oder Lecksuchgeräte,
  2. für Stäube: regelmäßige Kontrolle auf Staubaustritte und -ablagerungen sowie auf sichtbare Defekte oder Beschädigungen
- (3) Beispiele für technisch dichte Anlagenteile sind:
1. für Gase und Dämpfe

- a) Flansch mit glatter Dichtleiste und keinen besonderen konstruktiven Anforderungen an die Dichtung,
- b) Schneid- und Klemmringverbindungen > DN 32,
- c) Wellendichtungen, die auf einfachen Wirkprinzipien beruhen, wie z. B. einfach wirkende Gleitringdichtungen oder Stopfbuchsen,
- d) lösbare Verbindungen nach Abschnitt 4.5.2, die nicht nur selten gelöst werden,

2. für Stäube

- a) Kompensatoren,
- b) flexible Verbindungen,
- c) Stopfbuchsenabdichtung,
- d) lösbare Verbindungen nach Nummer 4.5.2, die nicht nur selten gelöst werden,
- e) Einstiegs- und Inspektionsöffnungen, die nicht nur selten geöffnet werden.

(4) Im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungen sind die erforderlichen Maßnahmen zu Aufrechterhaltung der technischen Dichtheit festzulegen. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtheit kann z.B. durch regelmäßige Begehungen der Anlage erfolgen.

#### 4.5.4 Betriebsbedingter Austritte brennbarer Gefahrstoffe

(1) Außerhalb von Anlagenteilen, die weder auf Dauer technisch dicht noch technisch dicht sind, ist mit der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre durch betriebsbedingten Austritt brennbarer Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe oder Stäube zu rechnen. Beispiele für Austrittsstellen können sein:

- 1. Entlüftungs- und Entspannungsleitungen,
- 2. Umfüllanschlussstellen,
- 3. Peilventile,
- 4. Probenahmestellen,
- 5. Entwässerungseinrichtungen und
- 6. bei Stäuben z. B. Übergabestellen.

(2) Maßnahmen zur Reduzierung betriebsbedingter Freisetzung sind möglichst in der Planungsphase zu berücksichtigen (s. a. Abschnitt 3.1). Verbleibende betriebsbedingte Freisetzung können durch Maßnahmen nach Abschnitt 4.6 oder 4.7 minimiert werden.

## 4.6 Lüftungsmaßnahmen

### 4.6.1 Allgemeines

(1) Werden Lüftungsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung explosionsfähiger Atmosphäre eingesetzt, wird unterschieden zwischen

#### 1. Natürlicher Lüftung

## 2. Technischer Lüftung und

### 3. Objektabsaugung.

(2) Für die Auslegung einer geeigneten Lüftungsmaßnahme muss abgeschätzt werden, mit welcher maximalen Quellstärke Gase und Dämpfe, die explosionsfähige Atmosphäre zu bilden vermögen, auftreten können. Ferner müssen die Lage der Quellen sowie die Ausbreitungsbedingungen hinreichend bekannt sein. Dabei sind die Dichteverhältnisse, die Luftmengen, die Strömungsverhältnisse von Zu- und Abluft sowie etwaige „Totzonen“ zu berücksichtigen. Strömungshindernisse können zu räumlichen Bereichen mit geringer Luftbewegung führen.

(3) Bei einer wirksamen Luftführung führen Lüftungsmaßnahmen zu einer Reduzierung der Konzentration brennbarer Gefahrstoffe in der Raumluft.

(4) Brennbare Gase und Dämpfe haben in der Regel eine von Luft verschiedene Dichte. Eine Ausbreitung von explosionsfähigen Gasen und Dämpfen erfolgt entsprechend der Dichteunterschiede z. B. „Schwergasverhalten“:

1. Gase schwerer als Luft und Lösemitteldämpfe können sich in Bodennähe und unter Erdgleiche z. B. in Gruben, Rinnen oder schiefen Ebenen sammeln und in andere Bereiche ausbreiten. Insbesondere in Ecken, abgeteilten Bereichen, Bodenvertiefungen etc. kann sich gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden.
2. Gase leichter als Luft können sich im Deckenbereich sammeln. Kassettendecken, breite Querträger oder Deckenbalken können eine ausreichende Abfuhr und Verdünnung solcher Gase verhindern. Die Gestaltung von Decken und Deckenauslassöffnungen kann die Wirkung der Lüftung unterstützen. Eine glatte, gegebenenfalls zur Abluftöffnung hinaufsteigende Decke kann z. B. auch ohne technische Lüftung zur Abführung etwaiger Freisetzungen beitragen.

(5) Bei der Bewertung ist der Einfluss der Temperatur auf die Dichte zu beachten.

(6) Veränderungen der Randbedingungen können die Lüftungssituation wesentlich beeinflussen. Ist dies der Fall, ist eine Neubewertung der Lüftungssituation erforderlich.

(7) In der Regel führen Lüftungsmaßnahmen zu einer Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre z.B. Zone 2 statt Zone 1 oder zu einer Verringerung der Ausdehnung der Zonen. In günstigen Fällen können Lüftungsmaßnahmen auch zur vollständigen Vermeidung von Zonen führen (s. a. Abschnitt 4.6.4 Objektabsaugung).

(8) Bei Stäuben sind Lüftungsmaßnahmen im Allgemeinen nur dann wirksam, wenn der Staub an der Entstehungsstelle erfasst wird (s. a. Abschnitt 4.6.4 Objektabsaugung).

### 4.6.2 Natürliche Lüftung

(1) Natürliche Lüftung ist Austausch von Raumluft mit Frischluft ohne gezielte technische Mittel. Der natürliche Luftaustausch erfolgt auf Grund von Dichte- und Druckdifferenzen von Luft räumlich benachbarter Bereiche, etwa durch Temperaturdifferenzen oder durch Wind. Bei Gebäuden wird die natürliche Lüftung zusätzlich durch die Dichtigkeit des Gebäudes (bestimmt z. B. durch Fenster, Türen, Tore und deren Nutzung) beeinflusst.

(2) In Räumen oberhalb Erdgleiche ohne besondere Be- und Entlüftungsöffnungen darf aufgrund von Witterungseinflüssen und baulicher Gestaltung eine Luftwechselzahl von mindestens  $n = 1$  angenommen werden, sofern keine austauscharme Energiespar-Bauweise vorliegt.

(3) Die räumliche Anordnung der Öffnungen von Zuluft und Abluft sollte die natürliche Lüftung unterstützen. Bei kleinen Räumen wird in der Regel die beste Wirkung erzielt, wenn sich die Öffnungen raumdiagonal gegenüber befinden (Querlüftung). Werden die sich in größeren Räumen ausprägenden Konvektionswalzen durch entsprechende Abluftöffnungen im Deckenbereich unterstützt, lassen sich Luftwechselzahlen  $n > 1$  erreichen.

(4) Wenn bauliche Maßnahmen für ungehinderten Ein- und Auslass von Luft vorgesehen werden und als treibende Kräfte für natürliche Lüftung großflächig andauernd warme Flächen mit einer Temperaturdifferenz von mindestens 5 K gegenüber Außentemperatur zur Verfügung stehen, stellt sich eine natürliche Lüftung ein, die signifikant über einer üblichen technischen Lüftung liegen kann. In diesen Fällen ist sie gleichwertig zu einer technischen Lüftung (nach Abschnitt 4.6.3).

(5) In Kellerräumen ist mit geringerer natürlicher Lüftung zu rechnen. Es stehen meist nur kleine Öffnungen und Fenster zur Verfügung, Temperaturdifferenzen im Raum können zwar zu Konvektion führen, aber der Luftaustausch mit Luft von außerhalb des betrachteten Raumes ist gering. Als Luftwechselzahl ist bei allseits unter Erdgleiche liegenden Kellerräumen als Richtwert etwa  $n = 0,4$  anzunehmen. Durch gezielte Zu- und Abluftöffnungen lässt sich dieser Wert bis auf ungefähr das Doppelte erhöhen. Eine weitere Erhöhung ist bei großflächigen Wärmequellen (Temperaturdifferenz gegenüber Außentemperatur mind. 5 K) möglich.

#### 4.6.3 Technische Lüftung (Raumlüftung)

(1) Technische Lüftung ist der Austausch von Raumluft mit Frischluft durch gezielte technische Mittel z. B. durch Ventilatoren oder Luftinjektoren raumluftechnischer Anlagen. In der Regel besteht eine raumluftechnische Anlage u. a. aus Zu- und Abluftanlage. Werden nicht sowohl Zuluft als auch Abluft technisch gefördert, werden ersatzweise ausreichend dimensionierte Abluft- oder Zuluftöffnungen benötigt.

(2) Lufttechnische Anlagen müssen aus Gründen des Explosionsschutzes bezüglich der Luftführung folgenden Anforderungen genügen:

1. Die Ansaugung von Frischluft erfolgt aus einem ungefährdeten Bereich. Wird aus besonderen Gründen Zuluft aus Bereichen mit Explosionsgefährdung (Zonen) entnommen, sind zusätzliche Explosionsschutzmaßnahmen z. B. Einsatz von Gaswarneinrichtungen erforderlich, um eine Erhöhung der Gefährdung zu vermeiden.
2. Die Luftführung in Räumen soll so gewählt werden, dass die vorhandene Bewegungsrichtung der zu verdünnenden oder abzuführenden Luftströme unterstützt wird. Sofern die Luftbewegung nicht durch Thermik bestimmt wird, erfolgt die Anordnung der Öffnungen von Zu- und Abluftanlage in Abhängigkeit von der Dichte der freigesetzten Gefahrstoffe (Öffnung der Absauganlage bodennah bei Schwergasverhalten, Öffnung der Absauganlage deckennah bei Leichtgasverhalten).
3. Querlüftung
4. Ausreichende Abdeckung des Raums durch die Anordnung von An- und Absaugöffnungen
5. Vermeiden von Kurzschlüssen und Totzonen
6. gefahrlose Abführung der belasteten Abluft

7. Fortluft- und Außenluftöffnungen müssen so zueinander angeordnet sein, dass die Fortluft nicht wieder in den Raum zurückgeführt wird (Abluftwiedereintritt, „lüftungstechnischer Kurzschluss“, „Re-Entrainment“).

Die Luftführung kann z. B. durch Nebelfreisetzung („Rauchröhrchen“) sichtbar gemacht und so qualitativ überprüft werden.

(3) Wird Abluft aus energetischen Gründen teilweise in den Raum zurückgeführt, ist bei der Auslegung der Lüftungsanlage die Frischluftzufuhr so zu bemessen, dass eine ausreichende Verdünnung durch die Frischluft gewährleistet bleibt.

(4) Wird in einem Abluftsystem explosionsfähige Atmosphäre gefördert, ist sie in Bereiche ohne Zündgefahren abzuführen. Ist dies nicht möglich, sind in den Auslassbereichen entsprechend der im Abluftsystem vorliegenden Zone Explosionsschutzmaßnahmen gegen Zündgefahren zu treffen. Ein Flammenrückschlag in das Abluftsystem ist zu verhindern, dies betrifft insbesondere nachgeschaltete Abluftreinigungsanlagen.

(5) Werden nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung Ex-Einrichtungen zur Überwachung der technischen Lüftung erforderlich, um die erforderliche Verfügbarkeit der Lüftung zu gewährleisten, sind diese entsprechend TRGS 725 zu bewerten. Um den Ausfall der Lüftung zu erkennen, kann der Luftstrom z. B. durch Strömungswächter, die Funktion z. B. durch Unterdruckmessungen oder das Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre z. B. durch Gaswarneinrichtungen an repräsentativer Stelle überwacht werden. Eine Überwachung der Funktion von Teilen der Lüftungsanlage z. B. Überwachung der Ventilator Drehzahl ist in der Regel nicht ausreichend.

(6) Ist nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung eine Überwachung der technischen Lüftung erforderlich, sind Maßnahmen festzulegen, die bei Ausfall der Lüftung den sicheren Zustand aufrechterhalten.

#### 4.6.4 Objektabsaugung

(1) Bei einer Objektabsaugung werden die Gemische an der Entstehungsstelle /Austrittsstelle erfasst und sicher abgeführt. Voraussetzung ist, dass die Austrittsstelle brennbarer Gase, Dämpfe oder Stäube bekannt und räumlich begrenzt ist z. B. Entlüftungs- und Beschickungsöffnungen.

(2) Die Wirksamkeit einer Objektabsaugung wird wesentlich durch den Erfassungsgrad beschrieben: je besser der Erfassungsgrad, umso kleiner ist die Ausdehnung des Bereichs, in dem noch gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

(3) Bei den Erfassungselementen von Objektabsaugungen werden die geschlossene, die halboffene und die offene Bauart unterschieden:

1. Bei der geschlossenen Bauart z. B. Kapselung oder Einhausung wird die Austrittsstelle vollständig umschlossen. Der Luftaustausch am Ort der Austrittsstelle erfolgt, indem der umschlossene Raum abgesaugt wird und Luft aus der Umgebung gezielt durch Öffnungen nachströmt. Erfassungselemente geschlossener Bauart (Kapselung) ermöglichen eine nahezu vollständige Erfassung, so dass außerhalb der Einhausung keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre mehr auftreten kann.

2. Bei der halboffenen Bauart z. B. Absaugstand, Abzugschrank befindet sich die Austrittsstelle innerhalb der Erfassungseinrichtung, die abgesaugt wird. Luft soll nur aus einer Richtung (offene Seite) gezielt nachströmen.
  3. Erfassungselemente halboffener Bauart liefern nur dann zufriedenstellende Erfassungsgrade, wenn die Erfassungsgeschwindigkeit im gesamten Öffnungsquerschnitt so groß ist, dass sie erzwingt, dass die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre zur Absaugöffnung strömt.
  4. Bei der offenen Bauart z. B. Saugrohr mit Flansch, Absaughaube oder Badabsaugung liegt die Austritts-/Entstehungsstelle außerhalb der Erfassungseinrichtung. Das Nachströmen der Luft erfolgt undefiniert aus verschiedenen Richtungen.
  5. Bei Erfassungselementen offener Bauart sind ausreichend wirksame Erfassungsgrade schwer zu erzielen. Die Erfassungselemente müssen möglichst nahe an der Austrittsstelle positioniert werden und erfassen die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nur, wenn die Erfassungsgeschwindigkeit die Richtwerte nach BGIA-Report 5/2005 „Lufttechnik in Industriehallen“, alternativ nach VDI 2262-4, erreicht oder überschreitet. Diese gelten nur für die jeweiligen Einsatzbedingungen. Die Wirksamkeit dieser Erfassungselemente kann bei Auftreten von Querströmungen z. B. durch Öffnen von Hallentoren sehr stark reduziert werden.
- (4) Allgemeine Anforderungen für die richtige Auswahl und Anordnung von Erfassungselementen sind:
1. Erfassungselemente müssen so gestaltet sein, dass gefährliche explosionsfähige Atmosphäre an der Entstehungs-/Austrittsstelle möglichst vollständig erfasst wird.
  2. Erfassungselemente sind räumlich so anzuordnen, dass sie weder von einer bestehenden Raumlüftung in ihrer Wirksamkeit nachteilig beeinflusst werden noch diese nachteilig beeinflussen.
- (5) Daraus ergibt sich folgende Rangfolge für die Wirksamkeit der Erfassungselemente:
1. geschlossene Bauart (Kapselung),
  2. halboffene Bauart,
  3. offene Bauart.
- (6) Bei offener Bauart kann das Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in der Umgebung der Austrittsstelle eingeschränkt werden, wenn zusätzlich zur Objektabsaugung eine Raumlüftung eingesetzt wird.

## **4.7 Überwachung der Konzentration in der Umgebung von Anlagen oder Anlagenteilen**

### **4.7.1 Allgemeines**

- (1) Zur Erkennung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre können Gaswarneinrichtungen verwendet werden. Sie werden verwendet zur manuellen oder automatischen Auslösung weite-

rer Maßnahmen. Werden Gaswarneinrichtungen zur Warnung vor Gesundheitsgefahren verwendet, können diese auch zur Warnung vor Explosionsgefahr dienen. Die hierfür maßgeblichen Grenzwerte liegen um Zehnerpotenzen niedriger als die unteren Explosionsgrenzen.

(2) Für den Einsatz von Gaswarneinrichtungen gelten die folgenden Voraussetzungen:

1. genügende Kenntnisse über die zu erwartenden Gefahrstoffe, die Lage ihrer Quellen, ihre maximalen Quellstärken und die Ausbreitungsbedingungen,
2. eine den Einsatzbedingungen angemessene Funktionsfähigkeit der Geräte, insbesondere bezüglich Ansprechzeit, Ansprechwert und Querempfindlichkeit,
3. die zu erwartenden Gefahrstoffe durch geeignete Wahl von Anzahl und Ort der Messstellen ausreichend schnell und sicher zu erfassen,
4. Kenntnis des Bereiches, der bis zum Wirksamwerden der durch das Gerät auszulösenden Explosionsschutzmaßnahmen explosionsgefährdet sein wird. In diesem Bereich (abhängig von Nummer 1 bis 3) sind Explosionsschutzmaßnahmen zur Zündquellenvermeidung erforderlich,
5. ausreichend sicheres Verhindern des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre außerhalb des Bereiches in Nummer 4 durch die auszulösenden Explosionsschutzmaßnahmen und
6. durch eine Fehlauslösung dürfen keine anderweitigen Gefahren auftreten.

(3) Gaswarneinrichtungen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit von Explosionsschutzmaßnahmen gemäß dieser TRGS sind hinsichtlich der messtechnischen Funktionsfähigkeit und der funktionalen Sicherheit für den vorgesehenen Einsatzfall geeignet auszuwählen (Hilfestellungen zu Auswahl und Installation können den DGUV Informationen 213-056 und 213-057 oder der DIN EN 60079-29-2 entnommen werden). Hierbei sind die in der Betriebsanleitung durch den Hersteller getroffenen Festlegungen zur bestimmungsgemäßen Verwendung zu berücksichtigen. Die in der von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie herausgegebenen „Liste funktionsgeprüfter Gaswarngeräte“ aufgeführten Gaswarngeräte oder auch andere Gaswarngeräte, wenn die Messfunktion von einer in der EU dafür notifizierte Stelle geprüft und zertifiziert ist, gelten als geeignet. In anderen Fällen ist die Eignung durch den Anwender zu bewerten. Hilfestellungen zur Gewährleistung der erforderlichen Funktionsfähigkeit können der *Fachbereich Aktuell FB-RCI 019* („FBRCI-019 – Leitlinie für Vielstoff-Anwendungen von Gaswarngeräten für brennbare Gase und Dämpfe“) entnommen werden

(4) Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Gaswarneinrichtungen und damit ggfs. verbundener Schaltfunktionen können der TRGS 725 entnommen werden. In der *Fachbereich Aktuell FB-RCI 018* („FBRCI-018: SPS als Steuereinheiten von ortsfesten Gaswarneinrichtungen“) werden Hilfestellungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit als Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen gegeben, diese können auch Betreibern als Orientierung dienen.

(5) Beim Einsatz von Gaswarneinrichtungen muss berücksichtigt werden, dass auch während der Phasen, in denen die Einrichtung temporär nicht funktionsbereit ist, z. B. im Rahmen von Kalibrierung oder Wartung, die Explosionssicherheit der Anlage gewährleistet bleibt.

(6) Die Funktion der Gaswarneinrichtungen ist vor Inbetriebnahme und wiederkehrend zu prüfen. Die wiederkehrende Prüfung kann entfallen, wenn ein Instandhaltungskonzept nach TRBS

1201-1 angewendet wird; nähere Informationen siehe DGUV Information 213-057 (Merkblatt T 023 der BG RCI).

(7) Gaswarneinrichtungen müssen so installiert und betrieben werden, dass jederzeit ein Eingreifen von Hand in den von der Gaswarneinrichtung gesteuerten automatischen Ablauf möglich ist. Dieser Eingriff darf nicht zum Verlust der Explosionssicherheit führen und darf nur von hierfür befugten Personen vorgenommen werden.

#### 4.7.2 Gaswarneinrichtungen mit Alarmierung

(1) Die Messstellen der Gaswarngeräte sind in der Nähe der Stellen anzubringen, an denen mit dem Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist. Die Alarmschwelle des Gerätes muss auf eine Konzentration mindestens so weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze eingestellt sein, dass nach Alarmierung die in der Betriebsanweisung festgelegten Maßnahmen rechtzeitig wirksam werden können. Es empfiehlt sich, die Alarmschwelle bei so niedrigen Konzentrationen festzusetzen, wie es aus betriebstechnischen Gründen gerade noch sinnvoll ist.

#### 4.7.3 Gaswarneinrichtungen mit automatischen Schaltfunktionen

(1) Gaswarneinrichtungen können neben der Alarmierung noch zusätzliche Funktionen übernehmen. Die verfahrenstechnische Anlage bleibt dabei in Betrieb. Die Maßnahmen können sich entweder auf die Atmosphäre außerhalb oder auf das Innere der Anlagenteile beziehen. Beim Erreichen einer Schaltschwelle oder bei darüber liegenden, aber noch unbedenklichen Konzentrationen löst die Gaswarneinrichtung über automatische Schaltvorgänge Maßnahmen aus, die erfahrungsgemäß eine Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre sicher verhindern. Beispielsweise können beim Erreichen der Schaltschwelle besondere Lüftungseinrichtungen durch die Gaswarneinrichtung in Betrieb gesetzt werden. In dem Anlagenteil können weitere Maßnahmen ausgelöst werden, z. B. Herabsetzung des Innendruckes, Absperren der undichten Anlagenteile, Inertisierung, Abschalten von wirksamen Zündquellen.

#### 4.7.4 Gaswarneinrichtungen mit automatischer Auslösung von Notfunktionen

(1) Erreicht die Konzentration eine festzulegende Schaltschwelle, die üblicherweise oberhalb der Schaltschwelle nach Abschnitt 4.7.2 oder Abschnitt 4.7.3 liegt, werden durch die Gaswarneinrichtung über die in Abschnitt 4.7.3 beschriebenen Maßnahmen hinaus automatische Abschaltvorgänge ausgelöst, die ein gefahrloses Abfahren der gefährdeten Anlagen oder Anlagenteile bewirken.

## Literaturhinweise

- [1] TRGS 720 „Gefährliche explosionsfähige Gemische - Allgemeines“
- [2] TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Gemische – Beurteilung der Explosionsgefährdung“
- [3] TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische“
- [4] TRGS 724 „Gefährliche explosionsfähige Gemische – Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken“
- [5] TRGS 725 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen“
- [6] TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“
- [7] BGIA-Report 5/2005 „Lufttechnik in Industriehallen“; <https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/rep/pdf/rep05/biar0505/reportgesamt.pdf>
- [8] DIN EN 60079-29-2:2015-12: Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 29-2: Gasmessgeräte – Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff
- [9] Liste funktionsgeprüfter Gaswarngeräte; <https://www.bgrci.de/exinfode/dokumente/gaswarneinrichtungen-und-geraete/funktionsge-pruefte-gaswarngeräte>
- [10] FBRCI-019: Leitlinie für Vielstoff-Anwendungen von Gaswarngeräten für brennbare Gase und Dämpfe <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4747>
- [11] FBRCI-018: SPS als Steuereinheiten von ortsfesten Gaswarneinrichtungen <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4790>
- [12] DGUV Information 213-056: „Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff - Einsatz und Betrieb“ [https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV\\_Information\\_213-056.pdf](https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV_Information_213-056.pdf)
- [13] DGUV Information 213-057 (Merkblatt T 023 der BG RCI) „Gaswarneinrichtungen und -geräte für den Explosionsschutz – Einsatz und Betrieb“ [https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV\\_Information\\_213-057.pdf](https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV_Information_213-057.pdf)
- [14] Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Dämpfen bei nicht-atmosphärischen Bedingungen, W. Hirsch, E. Brandes, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 2014

## **Anhang 1 Beispiel für den Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung**

### **Ausgangssituation:**

Eine Destillation wird über Pumpen mit Flüssigkeit befüllt und entleert. Sowohl die Zufuhr- als auch die Abfuhrleitung werden dauerhaft flüssigkeitsgefüllt betrieben, so dass auch im seltenen Fehlerfall keine Verbindung zu den Gasräumen der vor- und nachgeschalteten Behälter besteht. Die Destillation soll im leichten Überdruck betrieben werden. Die Destillation ist an ein Abluftsystem angeschlossen. Die Destillation kann dauerhaft im Überdruck betrieben werden und die Druckhaltung wird z. B. nicht durch Öffnen von Mannlöchern betriebsmäßig gestört (Betriebskonzept).

Das Abluftsystem wird im leichten Unterdruck betrieben. Das Abluftsystem wurde in einer anderen Gefährdungsbeurteilung in eine Zone 1 eingeteilt. Die zeitlich überwiegende Anwesenheit von Sauerstoff kann im Abluftsystem nicht ausgeschlossen werden.

### **Explosionsschutzkonzept**

Zunächst erfolgt in der Gefährdungsbeurteilung die Bewertung der Ausgangssituation: Während des kontinuierlichen Destillierens werden Leichtsieder abgetrennt, so dass während der Destillation die Konzentration im Dampfraum oberhalb der oberen Explosionsgrenze liegt. Jedoch kann während des An- und Abfahrens der Explosionsbereich durchfahren werden. An- und Abfahrvorgänge finden zwar nur selten statt, da es sich um ein kontinuierliches Verfahren handelt, jedoch ist die Kurzzeitigkeit des Auftretens explosionsfähiger Gemische nicht gewährleistet.

Ohne weitere Maßnahmen ist daher in der Destillation von einem gelegentlichen Auftreten explosionsfähiger Gemische auszugehen (Zone 1). Die Zündquellenbeurteilung ergab, dass wirksame Zündquellen bei gelegentlichen Betriebsstörungen auftreten können.

### **Explosionsschutzmaßnahmen**

- Vermeiden explosionsfähiger Gemische
  - Inertisierung, so dass eine Zone 2 eingeteilt werden kann und
- Vermeiden wirksamer Zündquellen
  - Vermeiden wirksamer Zündquellen im Normalbetrieb
- Begrenzung der Auswirkungen auf ein unbedenkliches Maß
  - Keine auswirkungsbegrenzenden Maßnahmen

### **Inertisierung, so dass Zone 2 eingeteilt werden kann**

- Erstinertisierung

Die Erstinertisierung wird organisatorisch im Druckwechselverfahren mit Stickstoff durchgeführt. Die Auslegung der Erstinertisierung kann entsprechend der CEN/TR 15281 erfolgen. Die Wirksamkeit der Erstinertisierung wurde nachgewiesen und die Zuverlässigkeit der Erstinertisierung entspricht der in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zuverlässigkeit für die Zielzone im Gesamtprozess.

- Aufrechterhaltung der Inertisierung

Die Aufrechterhaltung des Überdrucks in der Kolonne erfolgt mit einer Druckhaltung. Der Überdruck wird dazu mittels einer geeigneten Druckmessung erfasst und die Regelung steuert den Öffnungsgrad des Abgasventils. Bei Ausfall der Destillation bleibt die Kolonne im Überdruck stehen. Fällt der Druck der Kolonne unter 10 mbar<sub>ü</sub>, wird durch Stickstoff ein Mindestdruck von 10 mbar<sub>ü</sub> aufrechterhalten.

### **Festlegung der Anforderungen an MSR-Einrichtungen im Sinne der TRGS 725**

Bei Erreichen des im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgelegten minimalen Überdruckwertes wird durch eine Überwachung die Entnahmepumpe abgeschaltet, das Abgasventil geschlossen und bei Unterschreitung eines Betriebsdrucks von 10 mbar<sub>ü</sub> wird das Stickstoffventil geöffnet. Die Überwachung besteht aus der Druckmessung, der Signalverarbeitung über das Prozessleitsystem und der Aktorik zum Abschalten der Pumpe, dem Schließen des Abgasventils und dem Öffnen des Stickstoffs. Bei der Überwachung handelt es sich um eine Ex-Einrichtung mit der Klassifizierungsstufe K1 (gemäß TRGS 725).

Es besteht im hier betrachteten Szenario keine Mitbenutzung zwischen der definierten Ex-Einrichtung zur Überwachung der Inertisierung und anderen Ex-Einrichtungen.

### **Vermeiden von wirksamen Zündquellen im Normalbetrieb**

- Auswahl von explosionsgeschützten Geräten für die Zone 2
- Keine weiteren wirksamen Zündquellen für die Zone 2

### **Auswirkungsbegrenzende Maßnahmen**

- Nicht erforderlich

## **Anhang 2 Inertisierung**

### **1 Sauerstoffgrenzkonzentrationen**

#### **1.1 Gase und Dämpfe**

(1) Bei Gasen und Dämpfen kann zwischen partieller und totaler Inertisierung unterschieden werden.

1. Bei der totalen Inertisierung ist das Verhältnis des Anteiles von Inertstoff zu dem des brennbaren Gefahrstoffes so hoch, dass das Gemisch auch nach Zumischung beliebig großer Luftmengen nicht explosionsfähig wird.
2. Bei der partiellen Inertisierung wird dem Gemisch so viel Inertstoff zugeführt, dass die Sauerstoffgrenzkonzentration (vgl. Abschnitt 2.3 Absatz 4 der TRGS 720) sicher unterschritten wird (höchstzulässige Sauerstoffkonzentration). Bei einer partiellen Inertisierung kann das Gasgemisch nach ausreichender Zugabe eines Oxidators, z. B. wie Luft bei einem Austreten in die Umgebung, wieder explosionsfähig werden.

(2) Bei der totalen Inertisierung werden explosionsfähige Gemische dadurch vermieden, dass das Verhältnis des Partialdruckes des Inertgases zu demjenigen des brennbaren Gases oder Dampfes einen bestimmten Grenzwert (s. Tabelle 1) überschreitet. In Abschnitt 1.3 ist ein Rechenbeispiel für eine totale Inertisierung aufgeführt. Der Partialdruck des brennbaren Gases ist oft verfahrenstechnisch oder bei Dampf physikalisch (entsprechend der Dampfdruckkurve der Flüssigkeit) vorgegeben. Dadurch kann eine totale Inertisierung einen erheblichen Überdruck in der Anlage erforderlich machen.

(3) Bei der partiellen Inertisierung muss die in Tabelle 1 angegebene Sauerstoffgrenzkonzentration unterschritten oder der Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas ( $N_2$  oder  $CO_2$ ) und Luft (L) (zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von brennbarem Gefahrstoff) überschritten werden. Einflüsse nicht atmosphärischer Bedingungen auf die Sauerstoffgrenzkonzentration sind zu berücksichtigen. Ein Rechenbeispiel für eine partielle Inertisierung ist in Abschnitt 1.4 aufgeführt.

(4) In Tabelle 1 sind Beispiele für experimentell ermittelte Sauerstoffgrenzkonzentrationen für Gase und Dämpfe aufgeführt.

**Tabelle 1: Grenzwerte für die Inertisierung brennbarer Gase und Dämpfe bei 1 bar Gesamtdruck aus der Datenbank „Chemsafe“ der DECHEMA**

| Partielle Inertisierung       |                  |                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                            |                    | Totale Inertisierung                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Brennbarer Gefahrstoff        | Temperatur in °C | Sauerstoffgrenzkonzentration im Gesamtgemisch brennbarer Gefahrstoff/Inertgas/Luft bei der Inertisierung mit: |                                          | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und Luft (L) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von brennbarem Gefahrstoff |                    | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und brennbarem Gefahrstoff (B) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von Luft |                    |
|                               |                  | N <sub>2</sub>                                                                                                | CO <sub>2</sub>                          | N <sub>2</sub> /L                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /L | N <sub>2</sub> /B                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /B |
|                               |                  | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol %                                                                      | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol % |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Acetaldehyd                   | 50               | 8,4                                                                                                           | –                                        | 1,5                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Aceton                        | 25               | 9,6                                                                                                           | 12,8                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Acrylsäure                    | 60               | 8,0                                                                                                           | –                                        | 1,6                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Benzol                        | 100              | 8,5                                                                                                           | 11,8                                     | 1,4                                                                                                                                                                                        | 0,7                | 42                                                                                                                                                                                         | 22                 |
| i-Butan                       | 20               | 10,3                                                                                                          | 13,1                                     | 1,0                                                                                                                                                                                        | 0,5                | 28                                                                                                                                                                                         | 13                 |
| n-Butan                       | 20               | 9,6                                                                                                           | 13,2                                     | 1,1                                                                                                                                                                                        | –                  | 27                                                                                                                                                                                         | –                  |
| n-Butanal                     | 100              | 8,2                                                                                                           | –                                        | 1,6                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| 1-Butanol                     | 60               | 9,0                                                                                                           | 11,9                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1-Butanol                     | 130              | 8,2                                                                                                           | –                                        | 1,6                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| t-Butanol                     | 100              | 10,1                                                                                                          | 13,0                                     | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| 1-Butoxy-2-propanol           | 100              | 8,6                                                                                                           | 11,5                                     | 1,6                                                                                                                                                                                        | –                  | 49                                                                                                                                                                                         | –                  |
| n-Butylacetat                 | 100              | 9,5                                                                                                           | –                                        | 1,2                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Cyclohexan                    | 100              | 8,5                                                                                                           | 11,3                                     | 1,3                                                                                                                                                                                        | 0,8                | 54                                                                                                                                                                                         | 27                 |
| Cyclohexanol                  | 100              | 8,8                                                                                                           | 11,9                                     | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Cyclohexanon                  | 100              | 9,2                                                                                                           | 12,4                                     | 1,6                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Cyclopentanon                 | 100              | 8,2                                                                                                           | 11,1                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Cyclopropan                   | 20               | 11,7                                                                                                          | 13,9                                     | –                                                                                                                                                                                          | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Dimethylether                 | 20               | 8,5                                                                                                           | –                                        | 1,5                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| 1,4-Dioxan                    | 100              | 7,0                                                                                                           | –                                        | 2,0                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Dipropylenglykoldimethylether | 150              | 7,4                                                                                                           | –                                        | 1,9                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Dipropylether                 | 100              | 8,4                                                                                                           | –                                        | 1,5                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Ethan                         | 20               | 8,7                                                                                                           | 11,8                                     | 1,3                                                                                                                                                                                        | 0,7                | 21                                                                                                                                                                                         | 11                 |

| Partielle Inertisierung      |                  |                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                            |                    | Totale Inertisierung                                                                                                                                                                       |                    |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Brennbarer Gefahrstoff       | Temperatur in °C | Sauerstoffgrenzkonzentration im Gesamtgemisch brennbarer Gefahrstoff/Inertgas/Luft bei der Inertisierung mit: |                                          | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und Luft (L) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von brennbarem Gefahrstoff |                    | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und brennbarem Gefahrstoff (B) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von Luft |                    |
|                              |                  | N <sub>2</sub>                                                                                                | CO <sub>2</sub>                          | N <sub>2</sub> /L                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /L | N <sub>2</sub> /B                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /B |
|                              |                  | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol %                                                                      | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol % |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Ethandiol                    | 150              | 7,5                                                                                                           | 10,3                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Ethanol                      | 20               | 8,5                                                                                                           | –                                        | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | 17                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Ethanol                      | 23               | 8,9                                                                                                           | 11,7                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Ethylacetat                  | 20               | 9,8                                                                                                           | –                                        | 1,1                                                                                                                                                                                        | –                  | 23                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Ethylen                      | 20               | 7,6                                                                                                           | 10,5                                     | 1,7                                                                                                                                                                                        | 0,9                | 24                                                                                                                                                                                         | 13                 |
| Ethylenoxid                  | 20               | wegen Zerfallsfähigkeit von Ethylenoxid existieren diese Werte nicht                                          |                                          |                                                                                                                                                                                            |                    | 17                                                                                                                                                                                         | 15                 |
| Heptan                       | 100              | –                                                                                                             | 10,9                                     | –                                                                                                                                                                                          | 0,9                | –                                                                                                                                                                                          | 35                 |
| Hexamethyldisiloxan          | 80               | 8,9                                                                                                           | –                                        | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Hexan                        | 20               | 9,1                                                                                                           |                                          | 1,3                                                                                                                                                                                        |                    | 42                                                                                                                                                                                         |                    |
|                              |                  | 8,3 (100°C)                                                                                                   | 11,6* (100 °C)                           |                                                                                                                                                                                            | 0,8 * (100 °C)     |                                                                                                                                                                                            | 32 * (100 °C)      |
| 1-Hexanol                    | 100              | 8,6                                                                                                           | 11,5                                     | 1,5                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Kohlenmonoxid                | 20               | 6,2                                                                                                           | –                                        | 3,1                                                                                                                                                                                        | 1,7                | 6                                                                                                                                                                                          | 3                  |
| Methan                       | 20               | 9,9                                                                                                           | 13,6                                     | 1,0                                                                                                                                                                                        | 0,4                | 11                                                                                                                                                                                         | 5                  |
| Methanol                     | 23               | 8,0                                                                                                           | 10,3                                     | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | 7                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Methanol                     | 100              | 7,3                                                                                                           | 9,8                                      |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Methylethylketon (2-Butanon) | 20               | 9,5                                                                                                           | –                                        | 1,2                                                                                                                                                                                        | –                  | 26                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Methylethylketon (2-Butanon) | 25               | 9,2                                                                                                           | 12,2                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| n-Pentan                     |                  | 9,3                                                                                                           | –                                        | ~1,3                                                                                                                                                                                       | –                  | ~42                                                                                                                                                                                        | –                  |
| Pentylacetat                 | 100              | 9,2                                                                                                           | –                                        | 1,3                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| 2-Pentanon                   | 25               | 9,6                                                                                                           | 12,8                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| 3-Pentanon                   | 25               | 9,0                                                                                                           | 11,9                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |

| Partielle Inertisierung |                  |                                                                                                               |                                          | Totale Inertisierung                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Brennbarer Gefahrstoff  | Temperatur in °C | Sauerstoffgrenzkonzentration im Gesamtgemisch brennbarer Gefahrstoff/Inertgas/Luft bei der Inertisierung mit: |                                          | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und Luft (L) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von brennbarem Gefahrstoff |                    | Mindestwert des Verhältnisses der Molanteile von Inertgas (N <sub>2</sub> oder CO <sub>2</sub> ) und brennbarem Gefahrstoff (B) notwendig zur Inertisierung bei beliebiger Zugabe von Luft |                    |
|                         |                  | N <sub>2</sub>                                                                                                | CO <sub>2</sub>                          | N <sub>2</sub> /L                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /L | N <sub>2</sub> /B                                                                                                                                                                          | CO <sub>2</sub> /B |
|                         |                  | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol %                                                                      | C <sub>max</sub> O <sub>2</sub> in mol % |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Propan                  | 20               | 9,3                                                                                                           | 12,6                                     | 1,1                                                                                                                                                                                        | 0,6                | 26                                                                                                                                                                                         | 13                 |
| 1-Propanol              | 20               | 9,3                                                                                                           | –                                        | 1,3                                                                                                                                                                                        | –                  | 19                                                                                                                                                                                         | –                  |
| 1-Propanol              | 40               | 9,1                                                                                                           | 12,0                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2-Propanol              | 23               | 9,8                                                                                                           | 13,0                                     | 1,4                                                                                                                                                                                        | –                  | 25                                                                                                                                                                                         | –                  |
| 2-Propanol              | 100              | 9,1                                                                                                           | 12,2                                     |                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                    |
| Propylen                | 20               | 9,4                                                                                                           | 12,5                                     | 1,2                                                                                                                                                                                        | 0,6                | 23                                                                                                                                                                                         | 12                 |
| Propylenoxid            | 25               | 7,7                                                                                                           | 10,3<br>(20 °C)                          | 1,7                                                                                                                                                                                        | –                  | 26                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Propylformiat           | 20               | 9,8                                                                                                           | –                                        | 1,1                                                                                                                                                                                        | –                  | 21                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Schwefelkohlenstoff     | 20               | 4,6                                                                                                           | –                                        | 3,5                                                                                                                                                                                        | –                  | 49                                                                                                                                                                                         | –                  |
| Tetrahydrofuran         | 100              | 8,3                                                                                                           | –                                        | 1,5                                                                                                                                                                                        | –                  | –                                                                                                                                                                                          | –                  |
| Toluol                  | 100              | 9,6                                                                                                           | 12,9                                     | 1,1                                                                                                                                                                                        | 0,6                | 42                                                                                                                                                                                         | 21                 |
| Wasserstoff             | 20               | 4,3                                                                                                           | 5,2                                      | 3,4                                                                                                                                                                                        | 1,8                | 17                                                                                                                                                                                         | 12                 |
| Xylol                   | 100              | 9,7                                                                                                           | 13,1                                     | 1,1                                                                                                                                                                                        | 0,6                | 42                                                                                                                                                                                         | 21                 |

„~“ = Schätzwert

\* Konzentration bei 20 °C nicht erreichbar“.

(5) Die Sauerstoffgrenzkonzentration hängt vom Inertgas ab. Sie sinkt für die meisten Stoffe mit steigender Temperatur. Die Temperaturabhängigkeit kann in guter Näherung für viele Gefahrstoffe als Gerade dargestellt werden:

$$SGK^I(T) = SGK^I(T_0) \cdot (1 + k_s[T - T_0])$$

Dabei ist SGK<sup>I</sup>(T) die Sauerstoffgrenzkonzentration für das Inertgas I (in Vol.-%) bei der Temperatur T (in °C), SGK<sup>I</sup>(T<sub>0</sub>) die entsprechende Sauerstoffgrenzkonzentration (in Vol.-%) bei der Bezugstemperatur T<sub>0</sub> (in °C) und k<sub>s</sub> die Änderung der SGK pro K (Temperaturkoeffizient in K<sup>-1</sup>). Tabelle 2 fasst die bekannten Werte für k<sub>s</sub> für die gängigen Inertgase N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O-Dampf zusammen.

(6) Zur Druckabhängigkeit der Sauerstoffgrenzkonzentration liegen nur wenige Messungen vor, so dass an dieser Stelle keine allgemeingültige Abschätzformel gegeben werden kann.

**Tabelle 2: Temperaturkoeffizient zur Berechnung der Sauerstoffgrenzkonzentration (Auswertung der empfohlenen Datensätze aus CHEMSAFE)**

| Substanz            | $K_s(N_2)$<br>$K^{-1}$ | $K_s(CO_2)$<br>$K^{-1}$ | $K_s(H_2O)$<br>$K^{-1}$ |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wasserstoff         | -0,0018                | -0,0013                 | -0,0013                 |
| Kohlenmonoxid       | -0,0016                | -0,0012                 | -0,0011                 |
| Methan              | -0,0012                | -0,0005                 | -0,0006                 |
| Ethan               | -0,0012                | -0,0008                 | -0,0006                 |
| Propan              | -0,0012                | -0,0007                 | -0,0008                 |
| i-Butan             | -0,0012                | -0,0007                 | -0,0003                 |
| n-Hexan             | -0,0012                | 0                       |                         |
| Cyclohexan          | -0,0004                | -0,0010                 |                         |
| Ethen               | -0,0009                |                         | -0,0006                 |
| Propen              | -0,0005                | -0,0006                 |                         |
| i-Buten             | -0,0011                | -0,0005                 | -0,0007                 |
| Benzol              | -0,0011                | -0,00065                |                         |
| Toluol              | -0,0010                | -0,0005                 |                         |
| o-Xylol             | -0,0008                | -0,0006                 |                         |
| Methanol            | -0,0013                | -0,0007                 |                         |
| Ethanol             | -0,0007                | -0,0004                 |                         |
| Propanol            | -0,0011                |                         |                         |
| i-Propanol          | -0,0004                | -0,0004                 |                         |
| Butanol             | -0,0002                |                         |                         |
| tert.-Butanol       | -0,0004                |                         |                         |
| Hexanol-1           | -0,0013                |                         |                         |
| Propylformiat       | -0,0009                |                         |                         |
| Ethylacetat         | -0,0011                |                         |                         |
| Butylacetat         | -0,0012                |                         |                         |
| Butanon-2           | -0,0016                |                         |                         |
| Cyclohexanon        | -0,0008                |                         |                         |
| Dimethylether       | -0,0011                |                         |                         |
| Dipropylether       | -0,0012                |                         |                         |
| Tetrahydrofuran     | -0,0012                |                         |                         |
| Dioxan              | -0,001                 |                         |                         |
| Acetaldehyd         | -0,001                 |                         |                         |
| Acrylsäure          | -0,0012                |                         |                         |
| Schwefelkohlenstoff | -0,0008                |                         |                         |

## 1.2 Stäube

- (1) In Tabelle 3 sind Beispiele für experimentell ermittelte Sauerstoffgrenzkonzentrationen für Stäube aufgeführt.
- (2) Die Werte in Tabelle 3 dienen nur als Anhalt. Sicherheitstechnische Kenngrößen von Stäuben sind abhängig von der Beschaffenheit der Stäube wie z. B. Zusammensetzung, Korngröße, Wassergehalt und Oberflächenstruktur sowie ggf. vom gewählten Untersuchungsverfahren (s.a. GESTIS Staub Ex-Datenbank: <https://staubex.ifa.dguv.de/>).
- (3) Zum Vermeiden von Glimm- oder Schwelbränden bei Ablagerungen brennbarer Stäube müssen zum Teil noch wesentlich niedrigere Sauerstoffkonzentrationen eingehalten werden, als es zum Vermeiden von Staubexplosionen notwendig ist. Die dafür maßgeblichen Sauerstoffkonzentrationen müssen gesondert ermittelt werden.

**Tabelle 3: Sauerstoffgrenzkonzentration für verschiedene Stäube für das Inertisieren von Staub/Luft-Gemischen durch Stickstoff bei einer Gemischtemperatur von etwa 20°C und einem Gesamtdruck von etwa 1 bar**

|                         | Feinheit (Medianwert) [µm] | Sauerstoffgrenz- konzentration (Molgehalt in der Gas-phase) [%] |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ABS Mischgut            | 125                        | 11                                                              |
| Aluminium               | 22                         | 5                                                               |
| Bariumstearat           | < 63                       | 13                                                              |
| Braunkohle              | 63                         | 12                                                              |
| Cadmiumlaurat           | < 63                       | 14                                                              |
| Cadmiumstearat          | < 63                       | 12                                                              |
| Calciumstearat          | < 63                       | 12                                                              |
| Cellulose               | 22                         | 9                                                               |
| Erbsenmehl              | 25                         | 15                                                              |
| Harnstoff               | < 10                       | 10                                                              |
| Harz                    | < 63                       | 10                                                              |
| Herbizid                | 10                         | 12                                                              |
| Holz                    | 27                         | 10                                                              |
| Hopfen                  | 500                        | 17                                                              |
| Kakao                   | < 63                       | 9                                                               |
| Kautschuk               | 95                         | 11                                                              |
| Kolophonium, Balsamharz | 440                        | 12                                                              |
| Lykopodium              | 30                         | 7,5                                                             |
| Maisstärke              | 17                         | 9                                                               |
| Malzschrot              | 25                         | 11                                                              |
| Methionin               | < 10                       | 12                                                              |
| Methylcellulose         | 70                         | 10                                                              |

|                     | Feinheit (Medianwert) [ $\mu\text{m}$ ] | Sauerstoffgrenz- konzentration (Molgehalt in der Gasphase) [%] |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Organisches Pigment | < 10                                    | 12                                                             |
| Paraformaldehyd     | 23                                      | 6                                                              |
| Polyacrylnitril     | 26                                      | 10                                                             |
| Polyethylen (HDPE)  | 26                                      | 10                                                             |
| Polymethacrylat     | 18                                      | 7                                                              |
| Roggenmehl Typ 1150 | 29                                      | 13                                                             |
| Ruß                 | 13                                      | 12                                                             |
| Stärkederivat       | 24                                      | 14                                                             |
| Steinkohle (Fett-)  | 17                                      | 14                                                             |
| Wachs               | < 10                                    | 11                                                             |
| Weizenmehl Typ 550  | 60                                      | 11                                                             |
| Zink                | < 10                                    | 10                                                             |

### 1.3 Totale Inertisierung

Nachfolgend ist ein Rechenbeispiel für die totale Inertisierung mit zwei unterschiedlichen Inertgasen aufgeführt:

1. In einem Behälter soll Hexan bei 20 °C mit Inertgas (ohne Luft) so unter Druck stehen, dass bei einer Undichtigkeit im Gasraum des Behälters explosionsfähige Atmosphäre im Freien nicht entstehen kann. Hexan hat bei 20 °C einen Sattedampfdruck von ca. 0,16 bar.
2. Stickstoff als Inertgas: Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass für die Inertisierung mit Stickstoff das Verhältnis der Molanteile und damit in guter Näherung der Partialdrücke von Stickstoff und Hexandampf mindestens 42 betragen muss, d. h. der Partialdruck des Stickstoffs muss mindestens bei  $(42 \times 0,16) \text{ bar} = 6,7 \text{ bar}$  liegen. Bei homogener Mischung des Stickstoffs mit dem Hexandampf im Behälter ist somit durch Aufdrücken von Stickstoff ein Gesamtdruck von  $(6,7 + 0,16) \text{ bar} = 6,9 \text{ bar}$  (entsprechend einem Überdruck gegen Atmosphäre von 5,9 bar) im Behälter erforderlich.
3. Kohlendioxid als Inertgas: Bei der Inertisierung mit Kohlendioxid beträgt das Verhältnis der Molanteile von Kohlendioxid zu Hexandampf nach Tabelle 1 mindestens 32. Der Partialdruck des Stickstoffs muss mindestens bei  $(32 \times 0,16) \text{ bar} = 5,14 \text{ bar}$  liegen. Die analoge Rechnung ergibt, dass zum Erreichen des Schutzzieles durch Zugabe von Kohlendioxid ein Gesamtdruck von  $(32 \times 0,16 + 0,16) \text{ bar} = 5,3 \text{ bar}$  (entsprechend einem Überdruck von 4,3 bar) einzustellen ist.

7.

#### 1.4 Partielle Inertisierung

Nachfolgend ist ein Rechenbeispiel für die partielle Inertisierung aufgeführt:

1. Ein bestimmter Prozess mit Propan (als einzigem brennbaren Gefahrstoff) ist bei ca. 20 °C und 1 bar so mit Stickstoff zu inertisieren, dass im Inneren der Anlagenteile und Rohrleitungen keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre entsteht. Die Sauerstoffkonzentration der Gasphase kann überwacht werden.
2. Die Sauerstoffgrenzkonzentration wird Tabelle 1 entnommen (Molgehalt  $C_{\max \text{ O}_2} = 9,3 \%$ , alte Bezeichnung  $C_{\max \text{ O}_2} = 9,3 \text{ Vol.}\%$ ). Im vorliegenden Fall sei bekannt, dass verfahrensbedingt die Sauerstoffkonzentration örtlich und zeitlich um  $\pm 1 \%$  (Molgehalt) schwanken kann. Ferner sollen evtl. Schutzfunktionen so schnell wirksam werden, dass nach ihrer Auslösung die Sauerstoffkonzentration maximal noch um 1 % absolut ansteigen kann. Für die Schwankung werden hier 2 % absolut angesetzt, da bei einer möglichen Schwankung von  $\pm 1 \%$  um einen mittleren Wert der höchste Wert (der in diesem Beispiel nicht über 9,3 % – dem Wert der Sauerstoffgrenzkonzentration – liegen darf) und der niedrigste Wert, der z. B. am Ort der Sauerstoffkonzentrationsmessung vorliegen kann, um 2 % auseinanderliegen können.
3. Damit wird die höchstzulässige Sauerstoffkonzentration auf  $(9,3 - 2 - 1) \% = 6,3 \%$  festgelegt. Zur Berücksichtigung der Eigenschaften der Sauerstoffüberwachungseinrichtung (u. a. Messabweichungen, Alarmverzögerungen) wird weiterhin eine Alarmschwelle unterhalb der höchstzulässigen Sauerstoffkonzentration bestimmt. Der hierfür nötige Sicherheitsabstand betrage im vorliegenden Fall 3 %, so dass die Alarmschwelle bei  $(6,3 - 3) \% = 3,3 \%$  liegt. Überschreitet die im Prozess gemessene Sauerstoffkonzentration die Alarmschwelle von 3,3 % (Molgehalt), so werden die Schutzfunktionen ausgelöst.

## 2 Beispiel einer Druckwechselinertisierung

Vorgehensweise:

Bei der Druckwechselinertisierung wird der Druck ausgehend vom Umgebungsdruck durch Zugabe von Inertgas erhöht. Nach diesem Schritt wird das Gas an die Atmosphäre abgegeben, bis der Umgebungsdruck wieder erreicht ist. Dieser Druckwechselzyklus wird wiederholt, bis die Sauerstoffkonzentration den Zielwert erreicht oder unterschreitet.

Verfahren geeignet für: Dieses Verfahren ist nur geeignet, wenn die Anlage die erforderliche Druckfestigkeit aufweist.

Anwendung:

Die Anzahl der erforderlichen Druckwechselzyklen kann durch Berechnung nach der Formel


$$n = k \times \frac{\log \frac{c_n - c_i}{c_0 - c_i}}{\log \frac{p_1}{p_2}}$$

abgeschätzt werden.

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| $c_n$ | Sauerstoffkonzentration nach $n$ Druckwechselzyklen                      |
| $c_0$ | Ursprüngliche Sauerstoffkonzentration                                    |
| $c_i$ | Sauerstoffkonzentration im Inertgas                                      |
| $p_1$ | niedrigerer Druck (absolut)                                              |
| $p_2$ | oberer Druck (absolut)                                                   |
| $k$   | isentropischer Exponent ( $c_p/c_v$ ); 1,4 für zweiatomige Gase wie Luft |
| $n$   | Anzahl der Druckwechselzyklen                                            |

Diese Gleichung basiert auf der konservativen Annahme, dass Kompression und Expansion adiabatisch sind. Wenn Komprimierung und Expansion ausreichend langsam sind, um als isotherm angenommen zu werden, kann  $k = 1$  verwendet werden.

Als Beispiel ist in dem folgenden Diagramm die Abnahme der Sauerstoffkonzentration in Abhängigkeit der Druckwechselzyklen dargestellt ( $c_i = 0,1 \text{ Vol\%}$ ).

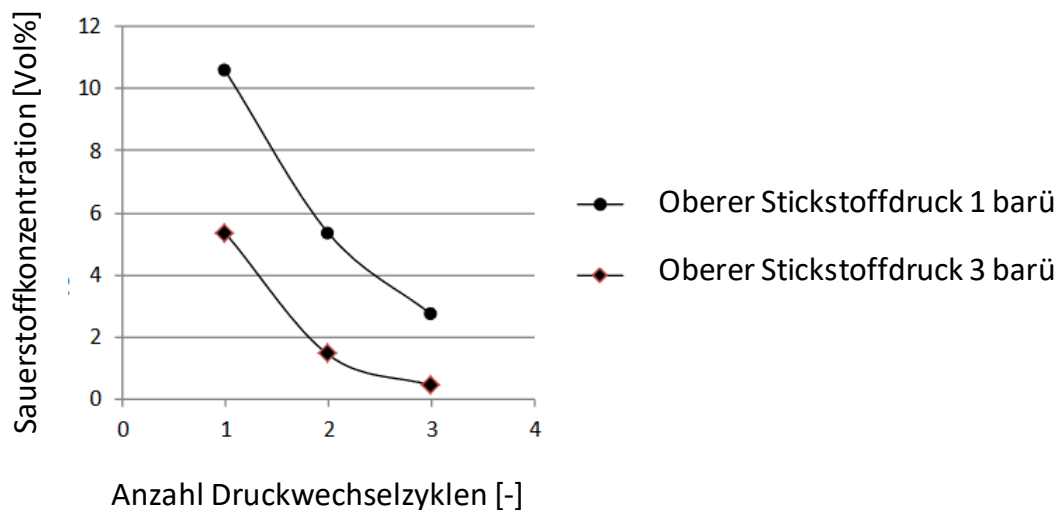

Diese Methode setzt voraus, dass Gasaustausch in allen Anlagenteilen stattfindet und kann daher bei Vorliegen von nicht durchströmten Rohrleitungsstücken zu unzureichenden Ergebnissen führen. In diesen Fällen wird eine Druckwechselinertisierung durch Anlegen von Vakuum empfohlen.